

Application Guide: Trowle Repair



1. Equipment

Make sure you have the necessary equipment.

١. تجهيز
الاجهزه والمعدات
التاكم من
تواجد جميع
الادوات المطلوبه.



6. Clean reinforcement

Steel bars must be cleaned to bright condition - special attention to rear faces.

٦. تنظيف حديد التسلیح

تنظيف حديد التسلیح الى حد اللمعان
ومراجعة التنظيف خاصة خلف
القضبان.



2. Marking out

Mark out clearly the area to be repaired

٢. تحديد أماكن العمل
تحديد واضح المساحة التي تتطلب
الاصلاح.



7. Clean the substrate

Remove final traces of contamination, and roughen edges to provide a 'key'.

٧. تنظيف السطح

ازالة الأثار الاخيرة للاجزاء المتأثرة
وتحشين الحواف لتنكك من الترابط
بين الاسطع.



3. Cutting back

Cut back around the edge of the repair to a minimum depth of 10 mm.

٣. التقليم
كسر حواف المساحة المطلوب
اصلاحها بعمق ١٠ ملم كحد ادنى.



8. Prime reinforcement

Apply one full, unbroken coat of Nitoprime Zincrich and allow to dry.

٨. طلاء حديد التسلیح

يطلي حديد التسلیح بطبلة متصلة من
مادة نايتوريل زينكرينج وترك
لتجف تماماً.



4. Breaking out

Remove contaminated concrete, exposing rear face of any steel uncovered.

٤. الكسر
ازالة الخرسانة التالفة مع التاكم من
كشف الجهة الخلفية لحديد التسلیح



9. Soak the substrate

Thoroughly soak with clean water and remove any excess.

٩. غمر السطح بالماء

يغمر السطح بالماء التنظيف حتى
التشبع ومن ثم يتم ازالة أيه سوائل
اخذانية.



5. Fully expose steel

Further break out may be required to reach clean, uncorroded steel

٥. كشف حديد التسلیح

يتم الكسر حتى تصل الى حديد
التسلیح الغير متعرض للصدأ.




10. Priming the substrate

Scrub Nitobond AR into the substrate and leave to become tacky.

١٠. طلاء الخلفية

افرك مادة نايتوبوند اي ار في الخلفية
وترك حتى تتكون طبقة لزجة.

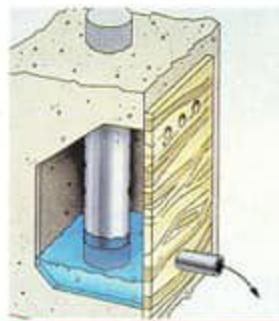

11. Draining the water

Immediately prior to placing, any excess water to be released via drainage outlet.

١١. صرف الماء

يصرف الماء الموجود في القالب عن طريق النافورة الموجودة في الأسفل مباشرة قبل وضع مادة رتديروك ال اي



12. Measure out water

Refer to data sheet for water content per full bag - add to mixing vessel

١٢. قياس الماء

راجع ملف معلومات المادة لعرفة نسبة الماء المراد اضافته لكل كيس كامل ضع الماء في وعا، الخلط



13. Mixing

Only use a full bag & always add powder to the water.

Use a slow speed drill + Fosroc mixing paddle; or a forced action mixer.

Mix steadily for 5 minutes until a smooth, even consistency is obtained

١٣. الخلط

استعمل فقط كيسا كاملا وأضف دائما المواد الجافة إلى الماء. استعمل مثقب بطيء، السرعة مع محرك فوسروك للخلط او استعمل خلط يستمر الخلط لمدة ٥ دقائق حتى يتم الحصول على خليط متتجانس.



14. Placement


Should be a continuous process and within 30 minutes of mixing.

Ensure sufficient plant, men and materials to complete the job.

Pour 'bottom-up' to expel all trapped air, via vents.

١٤. عملية السكب

يجب أن تكون العملية متتابعة وخلال ٣٠ دقيقة من عملية الخلط والتأكد من وجود عدد كاف من العمال والمعدات والمواد لانتها العمل. تم عملية السكب من أسفل الى أعلى لضمان عدم احتباس الهواء في أسفل القوالب

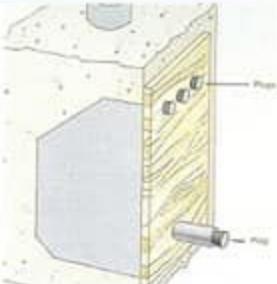

15. Completion

Insert plug leaving formwork in place until advised to remove by the Engineer.

١٥. الانتهاء

احكم اغلاق الفتحات ودع القالب في محله إلى أن يصرح المهندس بنزعه.



16. Curing

Cure as soon as formwork is struck, using a curing agent recommended by Fosroc.

١٦. المعالجة والانضاج

تم هذه العملية رأسا عقب نفك القالب مع استعمال مواد معالجة حسب تطبيقات فوسروك.